

Redskabsinspektion gennemført på nedenstående adresse

Grf. Lundegaard.

Kunde

På stedet

Skema

HOVEDINSPEKTION

Rapport udført

14 jun 2019



Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at højne sikkerheden på deres legeplads.

Inspektionen er foretaget i henhold til gældende standarder, samt udførende inspektørs vurdering på inspektionstidspunktet.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i gældende standard.

Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men visuelt vurderet.

Der er kun foretaget stikprøvevis udgravninger ved stolper for kontrol af evt. råd, ved mistanke om råd.

Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere legeredskabets tilstand.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

Forside:

Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering og en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen, supplerende information om gældende standarder og betingelserne for selve inspektionen

Side 2: Kontrolokumentation:

Her vises et foto af det enkelte redskab.

Til venstre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for det pågældende redskab.

Ved fotoets øverste højre hjørne vises inspektørens vurdering med et tal imellem 0-3.

De efterfølgende billeder viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og henvisninger

Vurdering:

-: Afvigelse behandles herefter

3: Ingen afvigelser registreret d.d.(Grøn)

2: Aktion ved lejlighed (Blå)

1: Aktion snarest (Orange)

0: Fare for liv eller lemmer (Rød)

Nr. **Kontroldokumentation**

1 Foto 1

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



2 Foto 2

Der er begyndende råd flere steder.
Observer skadens fremskriden.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse.



1

Nr. **Kontroldokumentation**

3 Foto 3

-

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold




4 Foto 4

1

Der er udstikkende skruer i redskabet.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabers finish

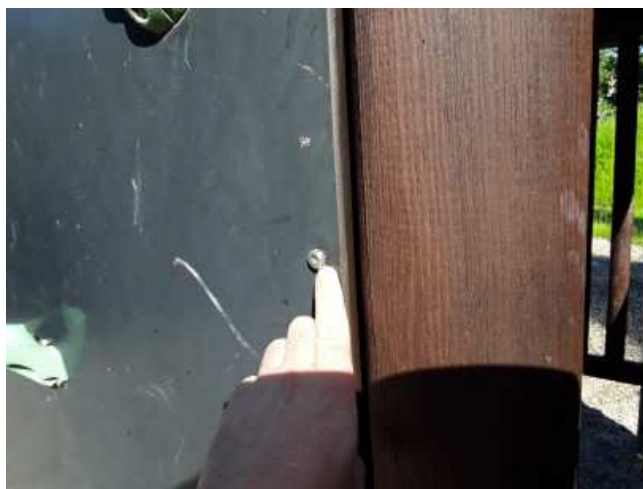


Nr. **Kontroldokumentation**

5 Foto 5

1

Der er fremskredent råd i denne redskabsdel, og det anbefales at den efterses af en montør mhp. udskiftning. Observer skadens fremskriden indtil da.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse.

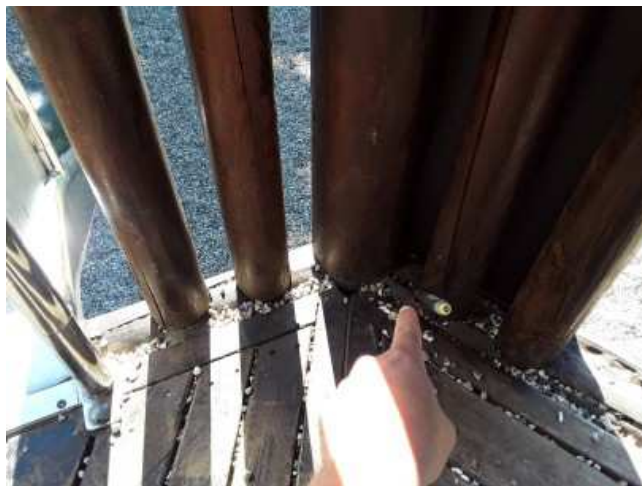


6 Foto 6

2

Der er udstikkende gevind-ender. Der må ikke være skarpe kanter, udstikkende bolte, skruer eller gevind i nogen tilgængelig del af redskabet. Disse skal være passende dækket, afskåret eller afrundet.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabers finish

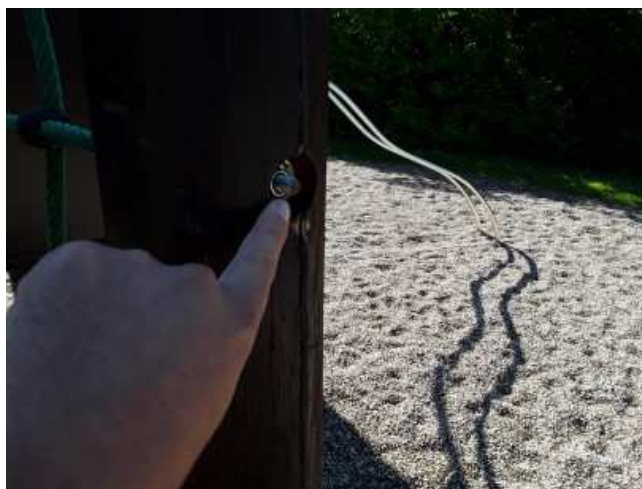

Nr. **Kontroldokumentation**

7 Foto 7

24 i bunden 29 i toppen.



Opgaven blev udført af: Mads Holger Strander Sinding - Tlf. 20 11 83 78

Tak fordi I valgte os som jeres inspektionsvirksomhed!

Næste inspektion bør gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdato.

Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17, eller på mail: info@nlpi.dk